



Kullanım Kılavuzu



INV SYN P-MIG 500 AS

Sinerjik Palsli Gazaltı Kaynak Makinası

NOTES

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	2
CE SERTİFİKASI.....	3
ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK (EMC).....	4
GÜVENLİK KURALLARI.....	5-6-7-8
1.TEKNİK BİLGİLER.....	9
1.1 GENEL AÇIKLAMALAR.....	9
1.2 MAKİNE BİLEŞENLERİ.....	9
1.3 ELEKTRONİK KUMANDA PANELİ.....	10-11
1.4 TEKNİK VERİLER.....	12
1.5 ÜRÜN ETİKETİ.....	12
1.6 DEPOLAMA VE TAŞIMA.....	13
1.7 TESLİM ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR.....	13
2.KURULUM BİLGİLERİ.....	14
2.1 KURULUM VE ÇALIŞMA TAVSİYELERİ.....	14
2.2 ELEKTİRİK FİŞİ BAĞLANTISI.....	14
2.3 KAYNAK BAĞLANTILARI.....	15
2.3.1 Şase Pensesi Bağlantıları.....	15
2.3.2 Gaz Bağlantıları.....	15
3.KULLANIM BİLGİLERİ.....	16
3.1 TORÇ HAZIRLAMA VE BAĞLAMA.....	16
3.2 TEL SÜRME MAKARALARININ SEÇİMİ VE DEĞİŞİMİ.....	17
3.3 TEL MAKARASINI YERLEŞTİRME VE TELİ SÜRME.....	18
3.4 GAZ DEBİSİNİ AYARLAMA.....	19
3.5 KAYNAĞA BAŞLAMA VE KAYNAĞI SONLANDIRMA.....	19
4.BAKIM VE ARIZA BİLGİLERİ.....	20
4.1 PERİYODİK BAKIM.....	20
4.2 PERİYODİK OLMAYAN BAKIM.....	20
5.ARIZA GİDERME KLAVUZU.....	21
6.INV SYN P-MIG 500 AS ÜST KUTU YEDEK PARÇA LİSTESİ.....	22
7.INV SYN P-MIG 500 AS ENERJİ ÜNİTESİ YEDEK PARÇA LİSTESİ.....	23
8.INV SYN P-MIG 500 AS DEVRE ŞEMASI.....	24
9.NOTLAR.....	25

İŞIK KAYNAK MAKİNE SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.

www.isikkaynak.com.tr

DECLARATION OF CONFORMITY UYGUNLUK DEKLARASYONU

Company / Firma

İŞIK KAYNAK MAKİNE SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
Küsget Sanayi Mahallesi 60019 Nolu Cadde No:45 27300 Gaziantep / TÜRKİYE

Factory / Fabrika

İŞIK KAYNAK MAKİNE SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
Küsget Sanayi Mahallesi 60019 Nolu Cadde No:45 27300 Gaziantep / TÜRKİYE

The Product / Ürün

INV SYN P-MIG 400 AS Welding Machine
INV SYN P-MIG 400 AS Kaynak Makinası

Appropriate for Professional and industrial usage 400 A (%60)
Welding Machine

Profesyonel ve endüstriyel kullanıma uygun 400 A (%60)
Kaynak Makinası

European Standard / Avrupa Standartı

EN 60974-1, EN 60974-10

Meet the requirements of the European Directive/ Gereklilikleri Karşılanan Avrupa Direktifleri

2006/95/AT – 2004/108/AT

This declaration loses its validity in case of modification on the welding machine
without our written authorization.
Yazılı iznimiz olmaksızın makine üzerinde yapılan değişiklikler bu belgeyi geçersiz
kılacaktır.

Gaziantep – 20.03.2012

Cengiz ÖZKÖSE
Genel Müdür

İŞIK KAYNAK®
MAKİNA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Küsget San. Sit.A-84019 Nolu Cd. No.4
Tel:00 342 235 70 07 (Pbx)-Telefax:235 07 69
Saklıkemir-VD.467 006 8459 GAZİANTEP

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK (EMC)

Bu makine, ilgili bütün yönetmelik ve normlara uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. Bununla beraber iletişim (telefon, radyo, televizyon) gibi başka sistemleri de etkileyebilecek elektromanyetik etkiler halen üretebilir. Bu etkiler, maruz kalan sistemlerde güvenlik sorunlarına sebep olabilir. Bu makine tarafından üretilebilecek etkilerin miktarını azaltmak veya yok etmek için bu bölümü dikkatli okuyup anlayınız.

Bu makine sanayi bölgesinde çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır. Eğer özel yerlerde (ev vb.) çalıştırılırsa, muhtemel elektromanyetik etkileri önlemek için özel tedbirlere uymak gerekir. Kullanıcının bu makineleri el kitabında tarif edildiği gibi kurup çalıştırması gerekir. Bu makinelerin çalıştırılmasından dolayı herhangi elektromanyetik etki algılanırsa kullanıcı bu etkileri yok etmek için düzeltici tedbirler almalı, gerekirse IŞIK KAYNAK MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ile irtibata geçmeli, IŞIK KAYNAK MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. nin yazılı onayı alınmadan makine üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.

Makineyi monte etmeden önce çalışma alanının, elektromanyetik etkilerinden dolayı hatalı çalışabilecek araçlar yönünden kontrolü yapılmalıdır;

- Makinenin çalışma alanında bulunan giriş çıkış kabloları, telefon kabloları ve kumanda kabloları,
- Radyo ve/veya televizyon verici ve alıcıları,
- Bilgisayar veya bilgisayar kontrolündeki araçları,
- Endüstriyel işlemler için güvenlik ve kontrol teçhizatları,
- Kalibrasyon ve ölçü cihazları,
- Kalp ritim cihazı ve işitme yardımcı cihazları gibi tıbbi cihazları,

Çalışma alanının yakınında çalışan teçhizatların elektromanyetik bağışıklığını kontrol ediniz. Kullanıcı, çalışma alanındaki bütün teçhizatların uyumlu olduğundan emin olmalıdır. Aksi halde ek koruma tedbirleri gerektirebilir.

Çalışma alanının ideal ölçüleri, bu bölgenin konstrüksiyonuna ve burada yer alan diğer etkenlere göre belirlenir. Makinenin ürettiği elektromanyetik dalgaların etkisini azaltmak için aşağıdaki uyarıları dikkate alın;

- Makinenin şebeke elektriğine olan bağlantısını kullanım kılavuzunda anlatıldığı gibi yapın. Eğer elektromanyetik bir etkileşim oluşursa ana elektrik girişini filtre etmek gibi bazı önlemlerin alınması gerekebilir.
- Çıkış kabloları olabildiğince kısa olmalı ve bir arada tutulmalıdır.
- Elektromanyetik etkileşmeyi azaltmak için, mümkünse iş parçasına topraklama yapılmalı, kullanıcı, bu topraklamanın, personel ve ekipman için problem yaratmayacağını kontrol etmelidir.

Çalışma alanı içerisindeki kabloların izolasyonu elektromanyetik etkileşmeyi azaltabilir. Bu durum ise özel uygulamalar için gerekli olabilir.

GÜVENLİK KURALLARI

GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI

- Kılavuzlarda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında kullanılır.
- Bu kılavuzda herhangi bir güvenlik sembolü görüldüğünde, bir yaralanma riski olduğu anlaşılmalı ve takip eden açıklamalar dikkatlice okunarak olası tehlikeler engellenmelidir.
- Kaynak işlemi sırasında operatörler dışındakiler, özellikle de çocukları çalışma sahasından uzak tutun.

GÜVENLİK UYARILARININ KAVRANMASI

- Kullanım kılavuzunu, makine üzerindeki etiket ve güvenlik uyarılarını dikkatli bir şekilde okuyunuz.
- Makine üzerindeki uyarı etiketlerinin iyi durumda olduğundan emin olunuz. Eksik ve hasarlı etiketleri değiştiriniz.
- Makinenin nasıl çalıştırıldığını, kontrollerinin doğru bir şekilde nasıl yapılacağını öğreniniz.
- Makinenizi uygun çalışma ortamlarında kullanınız.
- Makinenizde yapılabilecek uygunsuz değişiklikler makinenizin güvenli çalışmasına ve kullanım ömrüne olumsuz etki eder.



ELEKTRİK ÇARMASI ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİR



Kurulum prosedürlerinin ulusal elektrik standartlarına ve diğer ilgili yönetmeliklere uygun olduğundan emin olun ve makinenin yetkili kişiler tarafından kurulmasını sağlayın.



- Eğer çalışma yüzeyine, zemine ya da başka bir makineye bağlı elektrotla temas halindeyseniz kesinlikle elektroda dokunmayın.
- Kuru ve sağlam izolasyonlu eldiven ve iş önlüğü giyin. Islak ya da hasar görmüş eldiven ve iş önlüklerini kesinlikle kullanmayınız.
- Elektrik taşıyan parçalara kesinlikle elektroda dokunmayın.
- Elektroda çıplak elle dokunmayın.

HAREKETLİ OLAN PARÇALAR YARALANMALARA YOL AÇABİLİR

- Makine ve cihazlara ait tüm kapak, panel, kapı, vb. koruyucuları kapalı ve kilitli tutun.
- Ağır cisimlerin düşme olasılığına karşı metal burunlu ayakkabı giyin.
- Hareket halinde olan nesnelere uzak durun.

GÜVENLİK KURALLARI

DUMAN VE GAZLAR SAĞLIĞINIZ İÇİN ZARARLI OLABİLİR



Kaynak ve kesme işlemi yapılırken çıkan duman ve gazın uzun süre solunması çok tehlikelidir.

• Kaynak sırasında gözlerde, burunda ve boğazda meydana gelen yanma hissi ve tahrişler, yetersiz havalandırmanın belirtileridir. Böyle bir durumda çalışma alanında doğal yada suni bir havalandırma alanı oluşturun.

• Kaynak ve kesme işlemi yapılan yerlerde uygun bir duman emme sistemi kullanın.

• Kurşun, berilyum, kadmiyum, çinko, çinko kaplı yada

boyalı malzemelerin kaynağını yapıyorsanız yukarıdaki önlemlere ilave olarak temiz hava sağlayan maskeler kullanın.



Ark ışığı gözlerinize ve çildinize zarar verebilir.

- Kaynak yaparken veya seyrederken gözlerinizi kıvılcımlardan ve ark ışınlarından korumak için uygun filtreli koruyucu maske kullanın.
- Baş maskesi ve filtreli camlar, ANSI Z87.1 standartlarına uygun olmalıdır.
- Vücedunuzun diğer çıplak kalan yerlerini (kollar, boyun, kulaklar, vb) uygun koruyucu giysilerle bu ışıklardan koruyun.
- Çevrenizdeki kişilerin ark ışınlarından ve sıcak metallere zarar görmemeleri için çalışma alanınızı göz hizasından yüksek, alev dayanıklı paravanlarla çevirin ve uyarı levhaları asın.

KAYNAK KIVILCIMLARI YANGINA VE PATLAMAYA YOL AÇABİLİR



- Kaynak alanından yangın tehlikesi arz eden unsurları çıkartın. Eğer bu mümkün değilse, kaynak kıvılcımlarının yangın çıkarmasını önlemek için bunların üzerlerini örtün.
- Kaynak kıvılcımlarının ve kaynaktan gelen sıcak malzemelerin küçük çatlaklardan ve açıklıklardan kolayca komşu alanlara geçebileceklerini unutmayın.
- Hidrolik hatlar yakınında kaynak yapmayın.
- Her an elinizin altında bir yangın söndürücü bulundurun.

GÜVENLİK KURALLARI

ELEKTRİK VE MANYETİK ALANLAR TEHLİKELİ OLABİLİR

Bir iletkeninden geçen elektrik akımı Elektrik ve Manyetik Alanlar (EMF -Electric and Magnetic Fields) oluşmasına neden olur. Kaynak akımı, kaynak kabloları ve kaynak makineleri etrafında EMF alanları yaratır.



- EMF alanları bazı kalp pillerinin işleyişini bozabilir. Bu nedenle, vücutlarına kalp pili takılı kaynakçılar, kaynak yapmadan önce doktorlarına danışmalıdırlar.
- Kaynak sırasında EMF alanlarına maruz kalınması, bilinmeyen başka sağlık sorunlarına da neden olabilir.
- EMF alanlarına maruz kalmayı en aza indirmek için kaynak yaparken aşağıda belirtilen konulara dikkat edilmelidir:
 - Elektrot ve şase kablolarını birlikte yönlendirin.
 - Elektrot ve şase kablolarını asla vücudunuzun etrafına sarmayın.
 - Vücudunuzu elektrot ile şase kabloları arasına sokmayın.
 - Şase kablosunu üzerinde çalışılan parçaya mümkün olduğu kadar yakın bağlayın.
 - Kaynak yaparken güç ünitelerinden mümkün olduğu kadar uzak durun.

TÜP HASAR GÖRDÜĞÜNDE PATLAYABİLİR



- Kullanılan prosese uygun koruyucu gaz içeren basınçlı gaz tüpleri ve seçilen gaz ve basınca göre tasarlanmış, uygun regülâtörler kullanın.
- Bütün hortumlar, donanımlar ve benzeri aksamlar yapılan kaynak işlemine uygun olmalı ve iyi durumda tutulmalıdır

KORUMA

- Makineyi yağmura maruz bırakmayın, üzerine su sıçramasını ve basınçlı buhar gelmesine engel olun.

GÜVENLİK KURALLARI

DÜŞEN PARÇALAR YARALANMALARA NEDEN OLABİLİR

Güç kaynağının ya da diğer ekipmanların konuşturulmaması, kişilerde ciddi yaralanmalara ve diğer nesnelere de maddi hasara neden olabilir.

- Kaynak ve kesme ekipmanlarını taşımadan önce tüm ara bağlantılarını sökün, ayrı ayrı olmak üzere, küçük olanları saplarından, büyükleri ise taşıma halkalarından ya da forklift gibi uygun kaldırma ekipmanları kullanarak kaldırın ve taşıyın.
- Makinenizi düşmeyecek ve devrilmeyecek şekilde maksimum 10derece eğime sahip zemin ve platformlara yerleştirin.
- Gaz tüplerinin devrilmemesi için seyyar makinelerde makinenin arkasına, sabit yerlerde ise duvara zincirle bağlayın.
- Operatörlerin makine üzerindeki ayarlara ve bağlantılara kolayca ulaşmasını sağlayın.

AŞIRI KULLANIM MAKİNEİNİN AŞIRI ISINMASINA NEDEN OLUR

- Çalışma çevrimi oranlarına göre makinenin soğumasına müsaade edin.
- Akımı veya çalışma çevrimi oranı tekrar kaynağa başlamadan önce düşürün.
- Makinenin havalandırma girişlerinin önünü kapamayın.
- Makinenin havalandırma girişlerine, üretici onaya olmadan filtre koymayın.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

- Yapacağınız kaynağa uygun kaynak yöntemi ve kaynak makinesi tercihinde bulunun.
- Kaynak yapacağınız malzemeye ve kalınlığına uygun kaynak akımı ve/veya gerilimi seçin.
- Kaynak yapmadan uzun süre beklenilecekse, fan makineyi soğuttuktan sonra makineyi kapatın

KULLANIM ÖMRÜ

- TS 7031 EN 60974-1'e uygun üretilmiş olup kullanım ömrü "10" yıldır.


1. TEKNİK BİLGİLER

1.1 GENEL AÇIKLAMALAR

INV SYN P-MİG 500 AS, tel sürme ünitesi güç ünitesinden ayrılabilen tipte INV/SYN (sinerjik) kaynak makinesidir,


- İnşaatlarda kullanılan düşük karbonlu yapı çeliklerinin, paslanmaz çeliklerin, alüminyum ve alüminyum alaşımlarının yüksek kaliteli kaynağına uygundur, 380 V, 50/60 Hz trifaze şebeke elektriği için tasarlanmıştır,
- MIG – MAG Sinerjik Gazaltı Kaynak makinelerinin sağladığı avantajlar;
- Ön kumanda panelinin kolay anlaşılır ve fonksiyonlara kolay ulaşılabilir bir yapıda olması,
- Kaynatılacak malzemenin cinsi, Tel çapı ve Malzeme kalınlığı girildiğinde seçilen kaynak yöntemi (Normal MIG, Sinerjik Pulse MIG, Double Pulse MIG) ile Amper, Volt ve Tel hızının otomatik olarak ayarlanması,
- Diğer yarı otomatik gazaltı kaynak makinelerinden farklı olarak Elektrod ve LIFT Ark ile TIG kaynağı yapabilmektedir.
- Seçici anahtar ile 2T-4T modunda çalışma olanağı,
- Dijital Volt – Amper ve Tel hızı göstergesi,
- Geniş uygulama alanı,
- Hafiflik ve kolay taşınabilirlik,
- Basit kurulum ve çalıştırma,
- Su soğutmalıdır,
- Güvenilir ve kullanımı kolaydır,

1.2. MAKİNE BİLEŞENLERİ

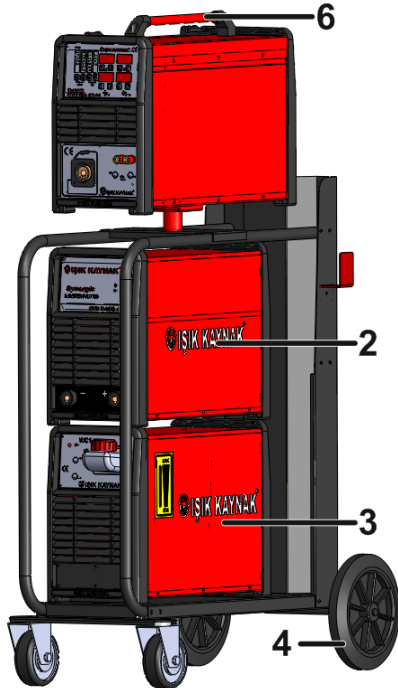

Şekil 1: Ön Görünüm


1. Tel Sürme Ünitesi
2. Enerji Ünitesi
3. Su Soğutma Ünitesi
4. Arka Plastik Teker

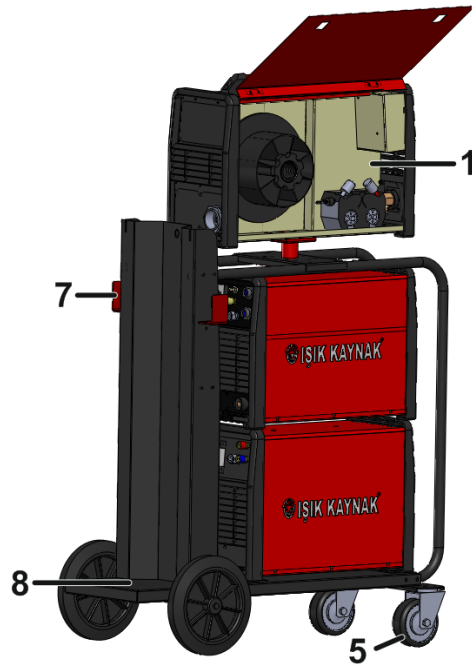

Şekil 2: Arka Görünüm

5. Ön Döner Teker
6. Tutamak
7. Torç Askısı
8. Tüp Taşıma Platformu

1.3. Elektronik Kumanda Paneli

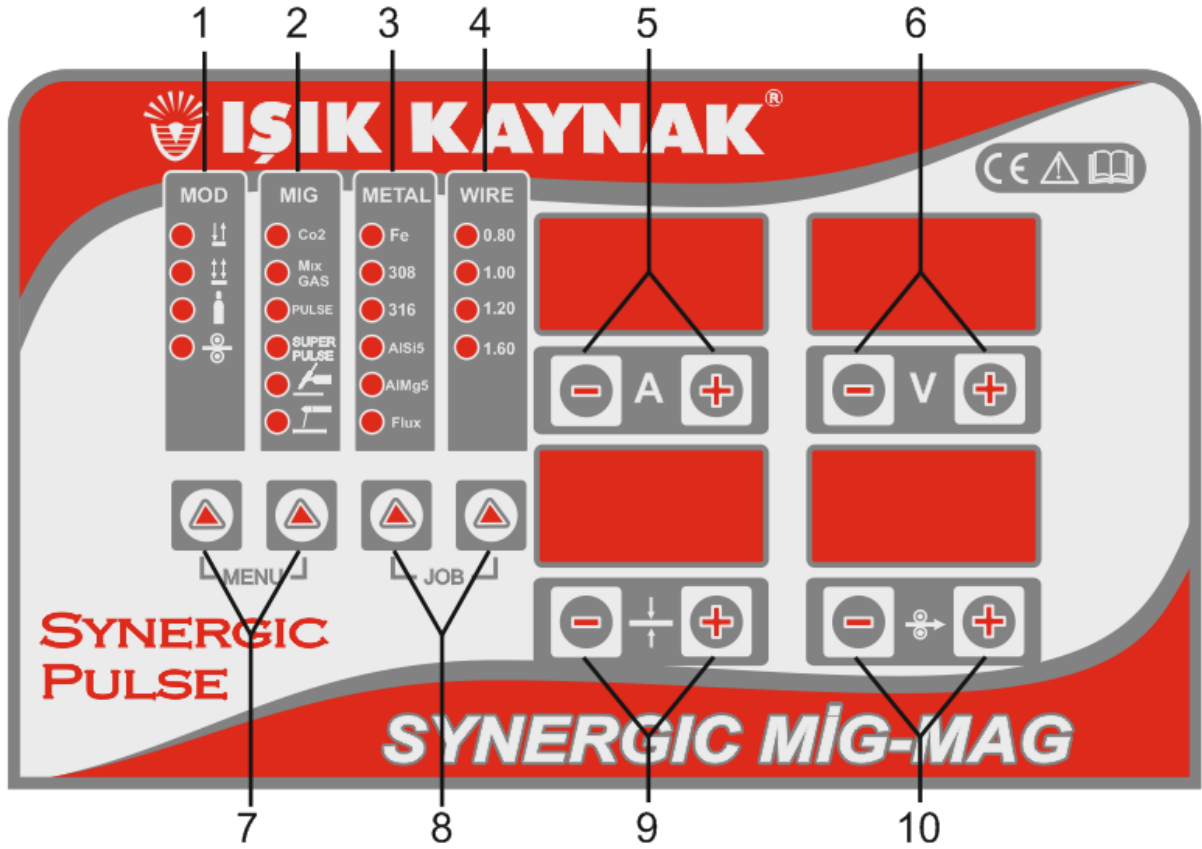

Şekil 3: Elektronik Kumanda Paneli

CO2 / MIX		
No	Açıklama	Sembol
P1	Ark Boyu	Arc
P2	Ön Gaz	GPr
P3	Son Gaz	GPo
P4	Kalkış Rampası	Css
P5	Hot Start	HSL
P6	Krater doldurma yüzdesi	CFL
P7	Hot Start Süresi	HSt
P8	Krater doldurma süresi	Cft
P9	İndüktans ayarı	L
P10	Tel boyu	bbt
P11	Su soğutma	COL

TEKNİK BİLGİLER

PULSE		
No	Açıklama	Sembol
P1	Ark Boyu	ARC
P2	Ön Gaz	GPR
P3	Son Gaz	GPO
P4	Kalkış Rampası	CSS
P5	Hot Start	HSL
P6	Krater Doldurma Yüzdesi	CFL
P7	Hot Start Süresi	HST
P8	Krater Doldurma Süresi	CFT
P9	Tel Boyu	BBT
P10	Pulse Frekansı	PF
P11	Pulse Genişliği	PL
P12	Pulse Yükselme Eğimi	PRR
P13	Pulse Düşme Eğimi	PFR
P14	Pulse Taban Akımı	BCL
P15	Pulse Tepe Akımı	FCL
P16	Su Soğutma	COL

DOUBLE PULSE		
No	Açıklama	Sembol
P16	Yüksek pulse süresi	dt1
P17	Düşük pulse süresi	dt2
P18	Double pulse yüzdesi	dpa
P19	Su Soğutma	COL

TIG/MMA		
No	Açıklama	Sembol
P1	Hot Start	HSL
P2	Hot Start Süresi	HST

1. Kullanma moduSeçici Buton;

2T : Üstteki led yanar ve makinenin tetik kısmı 2T konumunda çalışır,

4T: Kısa süre ile tekrar basıldığında, Altındaki led yanar ve makinenin tetik kısmı 4T konumunda çalışır,

GAS: Gaz testi yapılır. Bu moda torç tetiğine basıldığında makine sadece gaz verir.

TEL: Tel ilk takıldığında sadece torcun tetiğine basıldığında sadece tel verir.

2. Kaynak çeşidiSeçici Buton;

Co2: MIG –MAG kaynağında Sg2 tel ile yumuşak çelik malzemelerin kaynağında kullanılır.

MIX GAS: Karışım gaz ile yapılan MIG-MAG kaynağında kullanılır. Örneğin;

Fe :Sg2 tel ile Standart yumuşak çelik kaynağında %82 argon+ %18 karbondioksit gazı ile kullanılır,

TEKNİK BİLGİLER

308: 308 kalite paslanmaz çelik kaynağında %97.5 argon + %2.5 karbondioksit gazı ile kullanılır,

316: 316 kalite paslanmaz çelik kaynağında %97.5 argon + %2.5 karbondioksit gazı ile kullanılır,

AlSi5 : Alüminyum ile %5 silisyum kaynağında %100 argon gazı ile kullanılır,

AlSi12 : Alüminyum ile %12 silisyum kaynağında %100 argon gazı ile kullanılır,

PULSE: MIG-MAG kaynağının PULSE ile uygulanacak kısmıdır. Klasik MIG moduna göre sıçrıntı minimumdur.,

SUPER PULSE: MIG-MAG kaynağının DOUPLE PULSE ile uygulanacak kısmıdır. Klasik MIG moduna göre sıçrıntı minimumdur. Isı girdisinin kontrolü mümkündür. Dolayısı ile Alüminyum gibi metallerin kaynağında daha iyi sonuç verir.

TIG: Musluklu torç ile LIFT TIG kaynağı yapmaya olanak sağlar.

MMA: Elektrod kaynağı yapmaya olanak sağlar.

3. Metal cinsi Seçici Buton;

Fe :Sg2 tel ile Standart yumuşak çelik kaynağında kullanılır,

308: 308 kalite paslanmaz çelik kaynağında kullanılır,

316: 316 kalite paslanmaz çelik kaynağında kullanılır,

AlSi5 : Alüminyum ile %5 silisyum kaynağında kullanılır,

AlSi12 : Alüminyum ile %12 silisyum kaynağında kullanılır,

OPS: Bakır veya özel alaşım metallerin kaynağında kullanılmak üzere konulmuş boş hafızadır.

Amper, Volt, Tel hızı gibi değerler kullanıcı tarafından özel olarak girilmelidir.

4. Tel çapı Seçici Buton:

Kullanılacak tel çapı seçilir.

- **0.80 mm**

- **1.00 mm**

- **1.20 mm**

- **1.60 mm**

5. Amper değerinin okunduğu ekran:

- Bu ekran kaynak sırasında kaynak yapılan akım değerini gösterir. Bu ekrana elle müdahale yapılamaz. Ayarları değiştirilemez.

6. Volt değerinin okunduğu ekran:

- Bu ekran kaynak sırasında kaynak yapılan volt değerini gösterir. Bu ekrana yukarı aşağı butonlara elle müdahale yapılabilir. Özel kaynak parametreleri uygulanabilir.

TEKNİK BİLGİLER

7. Alt menü ayarlarının girildiği mod:

-Yukarı aşağı butonlara aynı anda basıldığında makinenin ana menüsüne girilir. Yetkili kişiler harici ana menüye girmek makinenin ayarlarını değiştireceğinden dolayı sakıncalıdır.

8. JOB hafızasının kaydedildiği mod:

- Bu ekran kaynak sırasında özel olarak girilen özel volt ve tel hız değerlerinin hafızaya alındığı bölümdür. İstenen değerler ayarlandıktan sonra yukarı aşağı butonuna aynı anda basılarak kaydedilir. Bu makine J0-J99 arası 100 adet hafızaya sahiptir.

9. Malzeme Kalınlığı Seçici Buton:

Bu buton ayarlanmadan önce kaynatılacak malzemenin cinsi ve tel çapı seçilmeli, daha sonra kaynatılacak malzemenin kalınlığı girilmelidir.

Elektrod ve TIG kaynağı yaparken sadece bu buton ile kaynak yapılacak malzemenin kalınlığı seçilmelidir.


 

 
10. Tel Hız değerinin okunduğu ekran:

Bu ekran kaynak sırasında dışarıya çıkan telin hızını gösterir. Bu ekrana yukarı aşağı butonlara elle müdahale yapılabilir. Özel kaynak parametreleri uygulanabilir. İstenen değerler JOB ile hafızaya alınabilir.

1.4 Teknik Veriler

MODEL	SYN P-MIG 500 AS
ŞEBEKE GERİLİMİ	380 V / 50 HZ
MAX. GİRİŞ GÜCÜ	22 KVA
AKIM AYAR SAHASI	10 – 500 A
AÇIK DEVRE VOLTAJİ	72 V
KAYNAK VOLTAJ KADEME SAYISI	20 (2X10)
ÇALIŞMA REJİMİ (% 40)	500 A
BOYUTLAR (E x B x Y)	470x1020x1500 mm
AĞIRLIK	105 Kg
KORUMA SINIFI	IP 21 S
TEL ÇAPI	0,8 – 1,6 mm
TEL SÜRME HIZI	1 – 24 mt/dak.
TORCH KAYNAK KABLOSU	3 mt
ŞASE KABLOSU	3 mt
ENERJİ GİRİŞ KABLOSU	4 mt

1.5 Ürün Etiketi

IŞIK KAYNAK MAK. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. KÜSGET A.BLOK 19 NO'LU CD. NO: 45 TLF: 0 342 235 7007 GAZİANTEP / TURKEY		IŞIK KAYNAK®			
INV SYN P-MIG 500 AS		SERİ NO:			
3 ~ 		EN 60974-1	CE		
10 A / 14,5 V - 500 A / 39 V					
	---	X	% 40	% 60	% 100
	U ₀ V	I ₂	500 A	400 A	350 A
	72	U ₂	39 V	34 V	31,5 V
	U ₁ V	I ₁	21 A	26 A	33 A
	380	I _{1max}	33 A	I _{1eff}	21 A
	50 Hz	S ₁	22 KVA	17,5 KVA	13,5 KVA
www.isikkaynak.com.tr	FAN	PROTECTION CLASS	IP21S		

1.6 Depolama ve Taşıma

- Kaynak makinesi, - 10 °C ile + 40 °C arasında sıcaklıkta en fazla % 80 nem oranına sahip kapalı odalarda depolanmalıdır.
- Odada yakıcı, iletken toz veya başka çevre unsurları bulunmamalıdır.
- Kaynak makinelerinin ambalajlarında saklanmaları tavsiye edilir.
- Fabrika içinde nakliye, makinenin kendi şasesi kullanılarak yapılabilir veya isteğe bağlı olarak bir vinç veya köprülü asma vinç kullanılabilir.
- Uzun mesafeli nakliyelerde, kaynak makinesi, mekanik hasarlara karşı korunacak şekilde ambalajlanmalıdır.

1.7 Teslim Alırken Dikkat Edilecek Hususlar

- Satın aldığınız kaynak makinesini ambalajından çıkartmak için önce şirinki yırtın, ardından çemberi kesin ve makineyi fork-liftle kaldırarak paletin üzerinden indirin.
- Sipariş ettiğiniz tüm malzemelerin gelmiş olduğundan emin olun. Herhangi bir malzemenin eksik veya hasarlı olması halinde derhal aldığınız yer ile temasa geçin.
- Hasarlı veya eksik teslimat halinde; **Tutanak tutun, hasarın resmini çekin,** ve **irsaliyenin fotokopisi** ile birlikte nakliyeciy firmaya ve IŞIK KAYNAK' a rapor edin

E-posta: info@isikkaynak.com.tr Fax:09 342 235 07 69

Standart paket şunu içermektedir:

- Ana makine ve ona bağlı şebeke kablosu
 - Şase pensesi ve Torç Kablosu
 - Gaz Regülatörü
 - Gaz Isıtıcısı
 - 1'er adet Torç Yedek Ağız takımı
 - Garanti belgesi ve Kullanma kılavuzu
- Makine kurulumu için IŞIK KAYNAK ile direk irtibata geçin.

2.KURULUM BİLGİLERİ

2.1 KURULUM VE ÇALIŞMA TAVSİYELERİ


- Makineyi taşımak için kaldırma halkaları ya da fork-lift kullanılmalıdır.
- Makineyi gaz tüpüyle birlikte kaldırmayın.
- Daha iyi performans için, makineyi çevresindeki nesnelere en az 30 cm uzağa yerleştirin. Makineyi direk güneş ışığı altında çalıştırmayın
- Dış mekanda rüzgar ve yağmur varken kaynak yapmaktan kaçının. Bu tür durumlarda kaynak yapmak zorunluysa, kaynak bölgesini ve kaynak makinesini perde ve tenteye koruyun.
- Makineyi konumlandırırken duvar, perde, pano gibi materyallerin makinenin kontrol ve bağlantılarına kolay erişimi engellemediğinden emin olun.
- İçeride kaynak yapıyorsanız, uygun bir duman emme sistemi kullanın. Kapalı mekanlarda kaynak dumanı ve gazı solunma riski varsa, solunum aparatı kullanın.
- Ürün etiketinde belirtilen çalışma çevrimi oranına uyun. Çalışma çevrimini sıklıkla aşmak, makineye hasar verebilir ve bu durum garantiyi geçersiz kılabilir.
- Ürün etiketinde belirtilenden daha büyük değerlerde sigorta kullanmayın.
- Toprak kablosunu kaynak bölgesinin olabildiğince yakınına sıkıca bağlayın.
- Gaz tüpü makinenin üzerine yerleştirildiğinde, derhal zinciri bağlayarak gaz tüpünü sabitleyin. Eğer gaz tüpünü makinenin üzerine yerleştirmeyecekseniz, tüpü zincirle duvara sabitleyin.
- Makinenin arkasında yer alan elektrik prizi CO2 ısıtıcı içindir. CO2 prizine CO2 ısıtıcı dışında bir cihazı **KESİNLİKLE BAĞLAMAYIN!**

2.2 ELEKTİRİK FİŞİ BAĞLANTISI



Güvenliğiniz için, makinenin şebeke kablosunu kesinlikle fişsiz kullanmayın.

Fabrika, şantiye ve atölyelerde farklı prizler bulunabileceği için şebeke kablosuna fiş bağlanmamıştır. Prize uygun bir fiş, kalifiye bir elektrikçi tarafından bağlanmalıdır. Sarı/Yeşil renkli kablo toprak kablosudur.

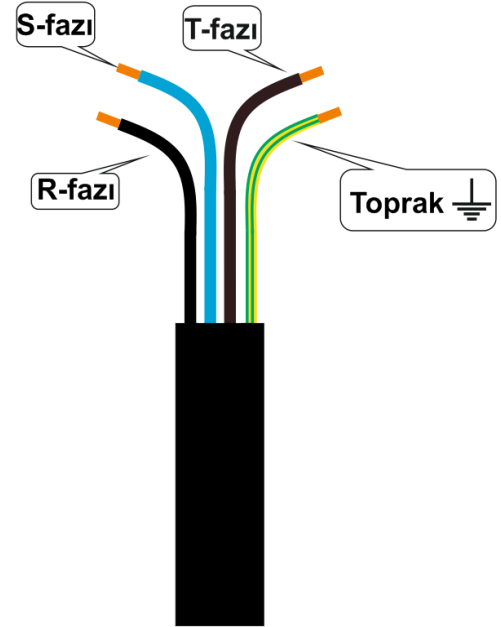


2.3 KAYNAK BAĞLANTILARI

2.3.1 Şase Pensesi Bağlantıları

- Topraklama pensesinin kablosunu makine üzerindeki topraklama soketine sıkıca bağlayın.
- Kaynak kalitesini artırmak için, topraklama pensesini, kaynak yapılacak bölgeye olabildiğince yakından iş parçasına sıkıca bağlayın.

2.3.2 Gaz Bağlantıları


- Eğer gaz tüpünü (19) makine üzerindeki gaz tüpü taşıma platformu (15) üzerinde kullanacaksanız gaz tüpünü buraya yerleştirip derhal zincirle (17) sabitleyin.
- Gaz tüpü vanasını (20) başınızı ve yüzünüzü tüp vanasının çıkışından uzak tutarak açın ve 5 sn açık tutun. Bu sayede olası tortu ve pislikler dışarı atılacaktır
- Eğer CO2 ısıtıcı kullanılacaksa, öncelikle CO2 ısıtıcıyı (25) gaz tüpüne (19) bağlayın. Gaz regülatörünü (18) CO2 ısıtıcıya (25) bağladıktan sonra CO2 ısıtıcının fişini makinenin arkasındaki CO2 ısıtıcı prizine (11) takın.

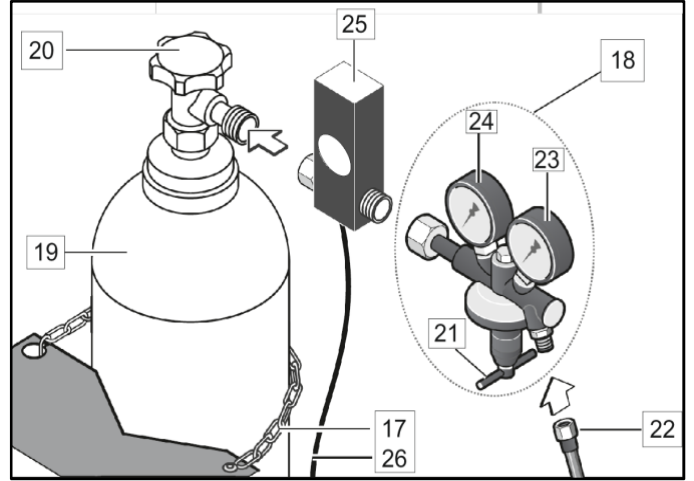

Şekil 5: Gaz Tüpü - Isıtıcı - Regülatör Bağlantıları

17 Tüp Sabitleme zinciri	22 Tüp Hortumu
18 Gaz Regülatörü	23 Debimetre
19 Gaz Tüpü	24 Manometre
20 Gaz Tüpü Vanası	25 CO2 Isıtıcı
21 Debi Ayar Vanası	26 CO2 Isıtıcı Enerji Kablosu


- Eğer CO2 ısıtıcı kullanılmayacaksa, gaz regülatörünü (18) doğrudan gaz tüpüne (19) bağlayın
- Tüp hortumunun (22) bir ucunu gaz regülatörüne (18) bağlayın ve kelepçesini sıkın. Diğer ucunu makinenin arkasındaki gaz girişine (12) bağlayın ve somunu sıkın.
- Gaz tüpü vanasını (20) açarak tüpünü doluluğunu ve gaz yolunda herhangi bir sızıntı olmadığını kontrol edin.

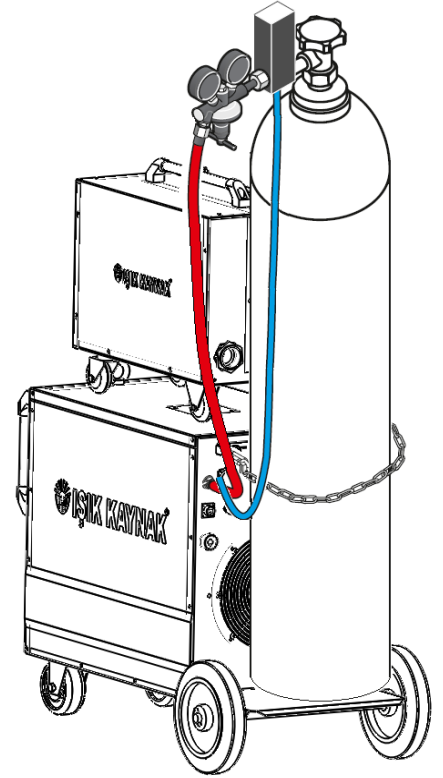

3.KULLANIM BİLGİLERİ



3.1 TORÇ HAZIRLAMA VE BAĞLAMA

- Makinenizin kapasitesine ve yapacağınız kaynağa uygun torç kullanın.
- Torcun içindeki spiral ve kontak memenin çaplarının kullanacağınız kaynak telinin çapıyla aynı olduğundan emin olun. Gerekliyse spirali ve kontak memeyi değiştirin.
- Spirali değiştirmek için; sırasıyla nozulu, kontak memeyi ve adaptörü sökün. **Şekil (7)**

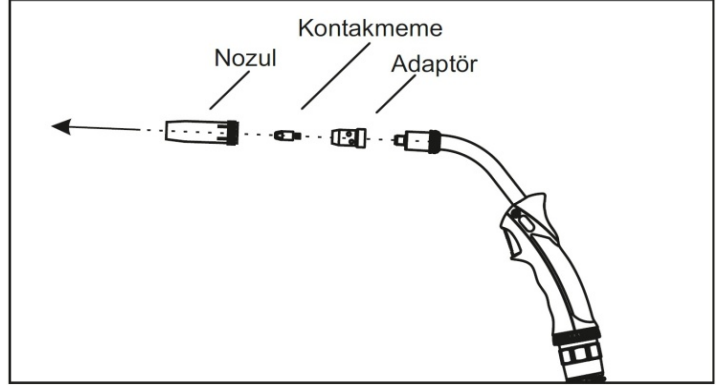

Şekil 7: Nozul ve Kontak Memenin Torçtan Ayrılması

- Ardından, torç konnektörü tarafındaki spiral somunu anahtar yardımıyla söküp torcu düz olacak şekilde uzatın ve torcun içindeki spirali çıkartın.
- Yeni spirali torcun içine soktun sonra, spiral somununu takıp iyice sıkın. **Şekil (8)**

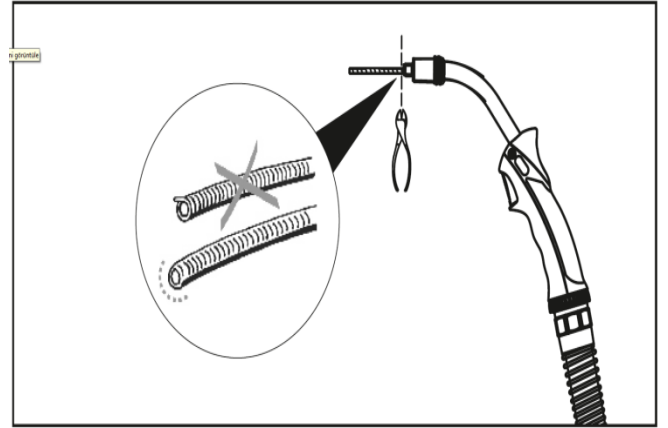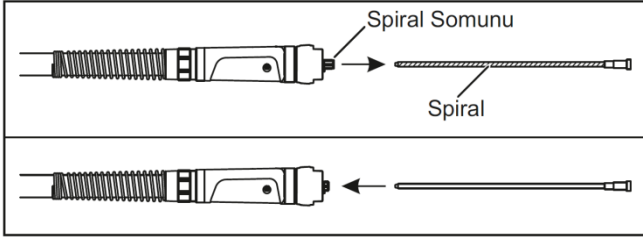


Şekil 8: Spiralin Çıkartılması ve Takılması

- Spiralin torç başından çıkan fazlalığını spiral ile kontak meme arasında boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi gaz dağıtıcısının (kontak meme tutucunun) hemen bittiği yerden yan keski ile kesin. Kesim yerini eyelere küt ve çapaksız hale getirin. **Şekil (8)**
- Torcu torç konnektörüne bağlayıp somununu iyice sıkın.

3.2 TEL SÜRME MAKARALARININ SEÇİMİ VE DEĞİŞİMİ


- Tel sürme bölümünün kapağını açın 4 makaralı tel sürme sistemini göreceksiniz.

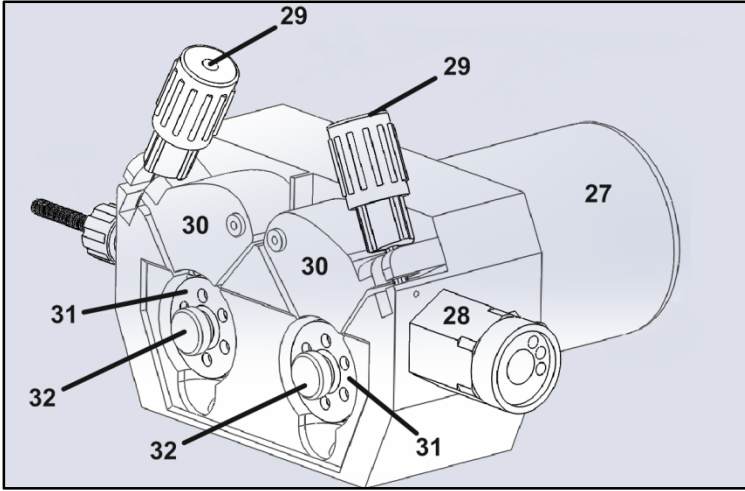

Şekil 10: Tel Sürme Sistem


- 27. Motor
- 28. Konnektör
- 29. Baskı Makarası Kolu
- 30. Baskı Makaraları
- 31. Tel Sürme Makaraları
- 32. T.S Makaraları vidası

- Kullanacağınız kaynak telinin malzemesine ve çapına uygun tel sürme makaraları kullanın. Çelik ve paslanmaz çelik için V oluklu, özlü tel için tırtıklı V oluklu, Alüminyum için U oluklu tel sürme makaraları kullanın.
- Tel sürme makaralarını değiştirmeniz gerektiğinde baskı makarası kolunu (29) kendinize doğru çekip baskı makaralarını (30) kaldırdıktan sonra tel sürme makaralarının vidalarını (32) sökün ve mevcut makaraları çıkartın (35)

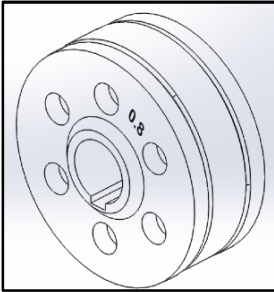


Makaraların her iki yüzü de, kullanıldıkları tel çapına göre işaretlenmiştir. Makaraları kullanacağınız tel çapı değeri size bakan tarafta olacak şekilde flanşa yerleştirin.

- Kullanacağınız makaraları yerleştirdikten sonra vidalarını tekrar takıp baskı makaralarını indirin ve baskı makarası kolunu kaldırarak baskı makaralarını üzerine kilitleyin. Baskı kolu üzerinde numaralar vardır. Çelik teller için baskı 3-4, Alüminyum teller için 1-2 seviyesinde olmalıdır.

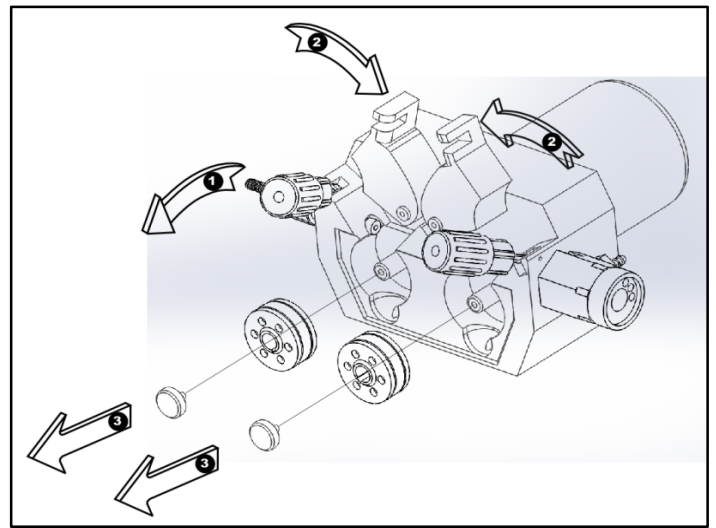

Şekil 12: Tel Sürme Makaralarının Çıkartılması

3.3 TEL MAKARASINI YERLEŞTİRME VE TELİ SÜRME

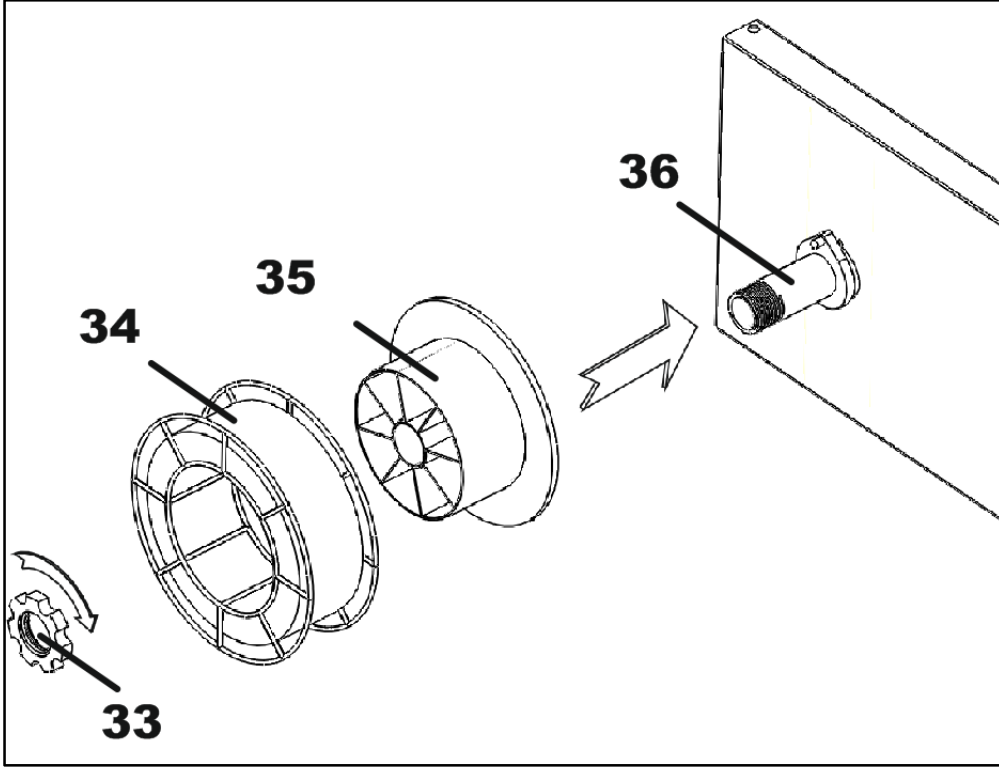


Şekil 13: Tel Makarasını Yerleştirme



- Fren silindirinin vidasını (33) çevirerek çıkartın. Tel adaptörünü (35) fren silindiri üzerine geçirin ve vidayı (33) tekrardan sıkın. Kaynak teli makarasını (34) tel zeminine paralel ve hep aşağıdan gelecek şekilde tel adaptörüne (35) kanalları karşılayacak şekilde yerleştirin.

Fren silindiri içerisindeki vidanın çok sıkılması telin sürülmesini engeller ve arızalara neden olabilir. Vidanın az sıkılması ise tel sürmenin durdurulduğu anlarda makaranın boşalıp bir süre sonra karışmasına neden olabilir. O nedenle Vidanın ne çok sıkı nede çok gevşek olmamasına dikkat edilmelidir.

- Tel sürme makaralarının üzerindeki baskı kolunu çekip aşağı indirin, yani baskı makaralarını boşlayın.
- Kaynak telini makaradaki bağlandığı yerden çıkartıp elinizden kaçırmadan ucunu yan keskiyle kesin.
- Teli bırakmadan tel giriş kılavuzundan geçirecek makaralara, makaralar üzerinden de torcun içine sürün. (Şekil 14)

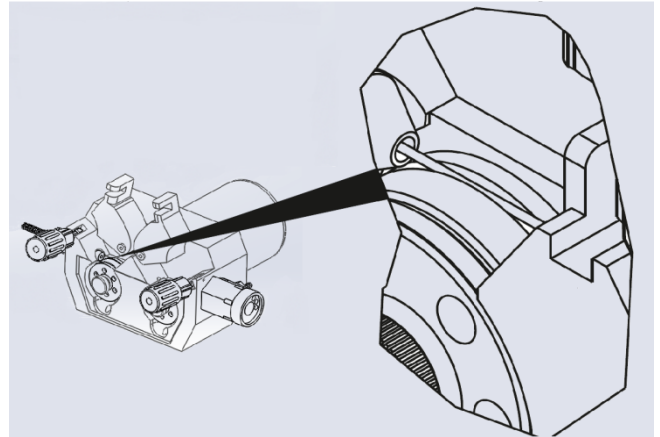

Şekil :14 Teli Makaralara Sürme

3.4 GAZ DEBİSİNİ AYARLAMA



GAZ AYARINI VE GAZ TESTİNİ TEL SÜRME MAKARASININ BASKI KOLUNU (29) İNDİREREK YAPIN!

- Debi ayar vanası (23) ile gaz debisini ayarlayın.
- Pratik gaz (CO₂, Ar, karışım) debisi oranı tel çapının 10 katıdır. Örneğin tel çapı 1,2 mm ise, gaz debisi 10x1,2 = 12lt/dak olarak ayarlanabilir.
- Gaz debisini ayarladıktan sonra baskı makarası kolunu (23) kaldırın ve tel sürme ünitesinin kapağını kapatın.

3.5 KAYNAĞA BAŞLAMA VE KAYNAĞI SONLANDIRMA

- Kullanacağınız telin çapına, kullanacağınız telin türüne ve kaynağını yapacağınız malzemenin kalınlığına göre makinenizin kaynak parametreleri tablosundan "Kaba ayar kademesi" , "ince ayar kademesi" ve "Tel Sürme Hızı'nı tespit edin ve makinenizi belirtilmiş olan ayarlara getirin.
- Bütün güvenlik kurallarına uyduğunuzdan ve gerekli önlemleri aldığınızdan emin olduktan sonra kaynağa başlayabilirsiniz.
- Kaynak esnasında anlık kaynak gerilimi voltmetrede (4) , anlık kaynak akımı ampermetrede görüntülenecektir.(4)



Kaynak yapmadığınız zamanlarda torcu iş parçasına, kaynak pensesine, makinenin kaportasına değmeyecek ve tetiği basılı kalmayacak şekilde bırakın.

- Kaynak makinesiyle işiniz bittikten sonra bir süre makinenin soğumasını bekleyip Açma/Kapama şalterini (1) "0" konumuna getirin. Makinenin Gaz tüpü vanasını (20) sıkıca kapatın.

BAKIM VE ARIZA BİLGİLERİ

4.BAKIM VE ARIZA BİLGİLERİ




Geçerli güvenlik kurallarına bakım onarım işlemleri sırasında mutlaka uyunuz. Tamir için makinenin herhangi bir civatasını sökmeden önce, makinenin elektrik fişini şebekeden ayırınız ve kondansatörlerin boşalması için bir süre bekleyiniz.

4.1 PERİYODİK BAKIM

Makinenin yan kapaklarını açarak kuru hava ile temizlenmelidir.




Asla kaynak makinesinin kapakları açıkken kaynak yapmayın.

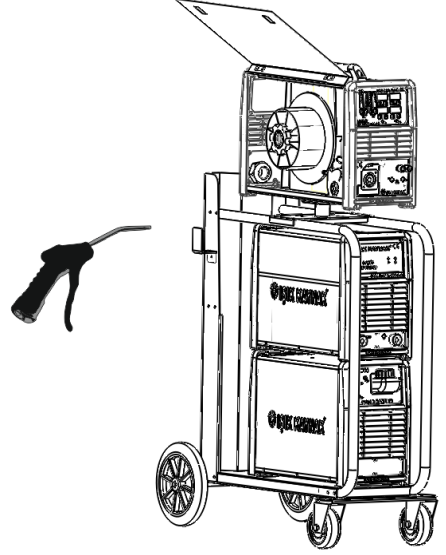


4.2 PERİYODİK OLMAYAN BAKIM

- Kaynak işlemleriyle ilgili genel kişisel güvenlik ve yangın güvenliği kurallarına uyun.
- Akım kablolarının ve enerji kablosunun yalıtım durumunu ve bağlantılarını kontrol edin.
- Metal sıçrantılarını gaz nozulundan temizleyin. Bunlar, erimiş kaynak metalindeki koruyucu örtüde bozulmalara yol açabilir.
- Gaz nozulunu sıçranta karşı silikon sprey ile temizleyin.
- Eğer kaynak telinde aşınma ve ezilme fark ederseniz, tel sürme makaralarının baskı kuvvetinin tel çapına göre uygun olup olmadığını kontrol edin ve aşırı baskı olduğu fark edilirse baskı kuvveti ayarını yeterince düşürün.
- Yeni bir kaynak teli makarası takmadan önce gaz nozulunu ve kontak memeyi sökün ve basınçlı hava ile spirali temizleyin. Bu işlem, telin yapışmasını engelleyecektir.
- Kaynak torcunu kontrol edin ve gerekirse temizleyin.
- Soğutma sisteminin durumunu ve çalışmasını kontrol edin. Bu bölüm herhangi bir mekanik kirlenmeden iyice arındırılmış olmalıdır.
- Herhangi bir hasar fark edildiğinde hemen yetkili servise haber verin.

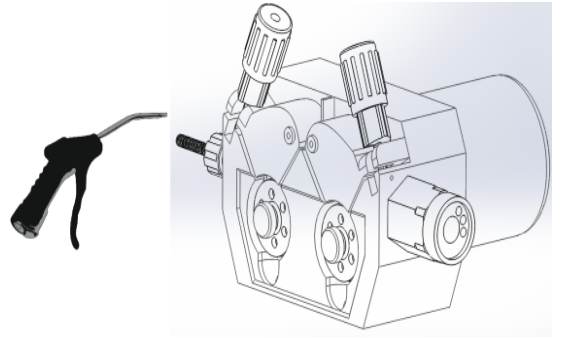


SORUN GİDERME KLAVUZU

SORUN	NEDEN	ÇÖZÜM
Hata Kodu E01	Aşırı Sıcaklık	<ul style="list-style-type: none">Makineye aşırı yüklenilmiştir, işlemi durdurup makinenin soğumasını bekleyiniz. Yetkili servisle bağlantıya geçiniz.
Hata Kodu E04	Aşırı akım	<ul style="list-style-type: none">Makineye aşırı yüklenilmiştir, işlemi durdurup makinenin soğumasını bekleyiniz çıkışların kısa devre olup olmadığını kontrol ediniz. Yetkili servisle bağlantıya geçiniz.
Hata Kodu E05	Su devir daim hatası	<ul style="list-style-type: none">Su seviyesini kontrol ediniz.Su hortumunu kontrol ediniz.Su devir daim motorunu kontrol ediniz. Yetkili servisle bağlantıya geçiniz.
Hata Kodu E06	Giriş fazı kayıp	<ul style="list-style-type: none">Fiş içerisindeki kablo bağlantılarını kontrol edin.Panodan 3-faz geldiğinden emin olun. Yetkili servisle bağlantıya geçiniz.
Hata Kodu E07	Giriş voltajı düşük	<ul style="list-style-type: none">Giriş fazları çok düşük, başka bir panoda test edin. Yetkili servisle bağlantıya geçiniz.
Hata Kodu E08	Giriş voltajı yüksek	<ul style="list-style-type: none">Giriş fazları çok yüksek, başka bir panoda test edin.Servise başvurun.
Makine çalışmıyor.	Ana şalterde elektrik yok. Elektronik kart devre dışı. Isı ayarlayıcısı açılmış.	<ul style="list-style-type: none">Makineye aşırı yüklenilmiştir, işlemi durdurup makinenin soğumasını bekleyiniz. Yetkili servisle bağlantıya geçiniz.
Tel beslemesi çalışmıyor. Torch tetiği çalışmıyor.	Elektronik kart devre dışı.	<ul style="list-style-type: none">Yetkili servisle bağlantıya geçiniz.
Tel beslemesi çalışıyor fakat tel gelmiyor.	Silindirdeki tel miktarı yeterli değil. Tel basıcı yeterli eğil.	<ul style="list-style-type: none">Uygun tel modunu seçiniz.29-29. kısımdan basıncı, tel hızını ve modunu ayarlayın.
Kaynak yapımı sıkıntılı.	Bağlantılarda eskime var Tel basıncı yeterli değil. Dengeleyici gaz basıncı yeterli değil.	<ul style="list-style-type: none">Bağlantı tipini değiştirin.29-29. kısımdan basıncı, kaynak modunu ayarlayın.Gaz çeşidini seçiniz. Servisin gösterdiği şekilde gaz bağlantısını yapınız.
Fan devre dışı.	Fan motoru devre dışı.	<ul style="list-style-type: none">Yetkili servisle bağlantıya geçiniz.

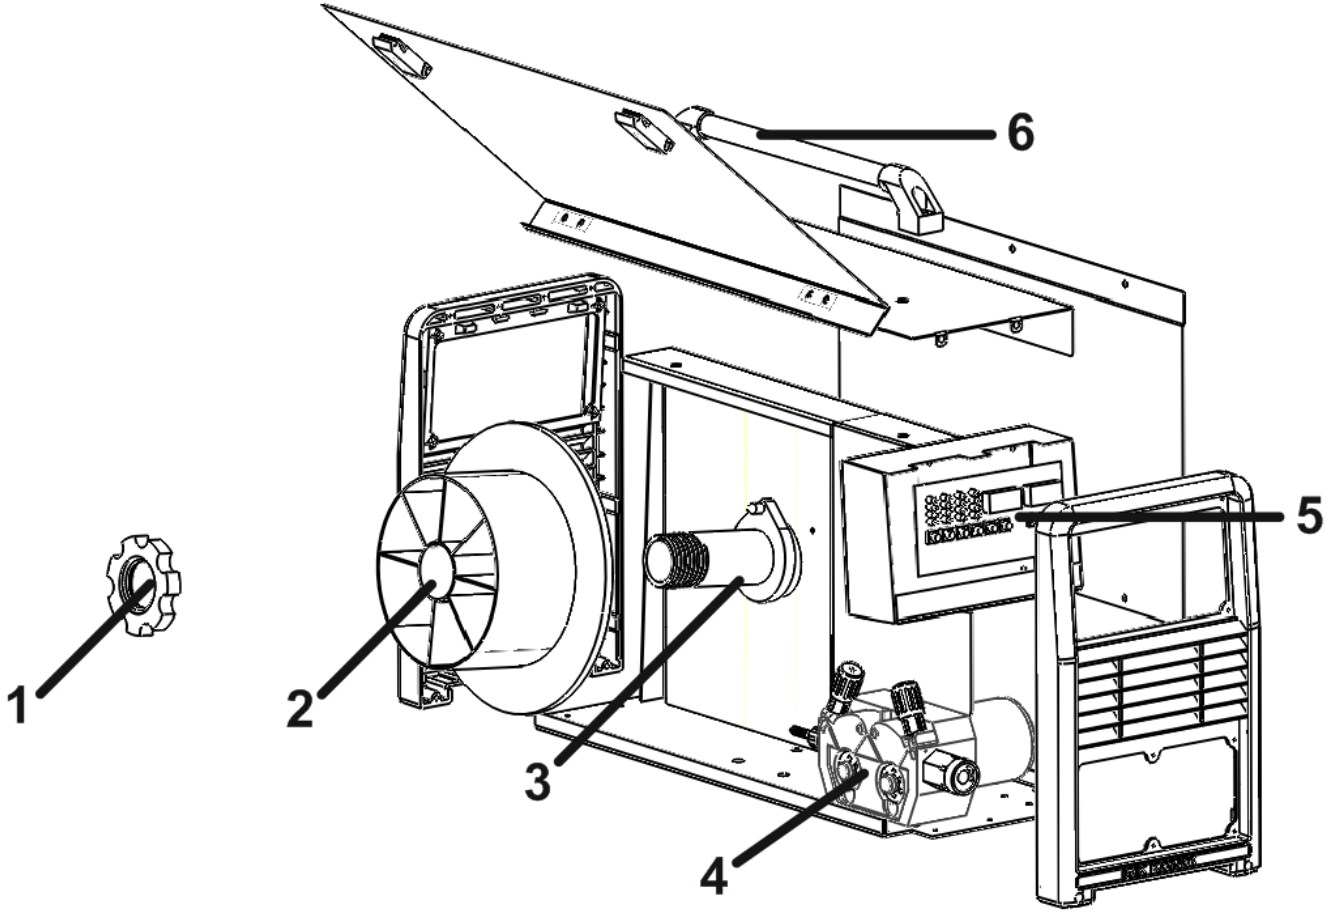


1. Tel Adaptörü Somunu
2. Tel Adaptörü
3. Fren Silindiri
4. Tel Sürme Motoru
5. Elektronik Kart
6. Tutamak

GÜÇ KAYNAĞI YEDEK PARÇA LİSTESİ

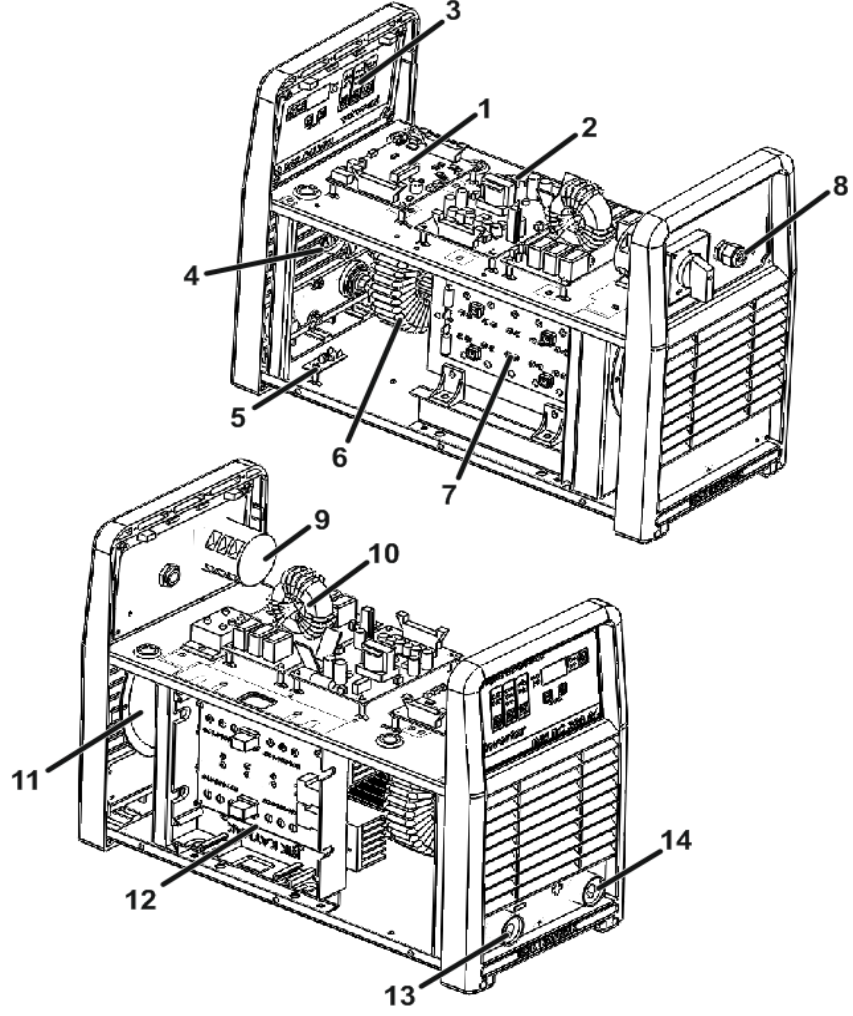

Şekil 3: Yedek Parça Listesi

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. ANA KART | 8. BESLEME GİRİŞİ |
| 2. SMPS BESLEME KARTI | 9. ŞALTER |
| 3. EKTRAN KARTI | 10. GİRİŞ FİLTRE KARTI |
| 4. ŞOK TRAFOSU | 11. SOĞUTUCU FAN |
| 5. ÇIKIŞ FİLTRE KARTI | 12. IGBT KARTI |
| 6. KAYNAK TRAFOSU | 13. ÇIKIŞ BAĞLANTI SOKETİ |
| 7. ÇIKIŞ DİYOT KARTI | 14. ÇIKIŞ BAĞLANTI SOKETİ |

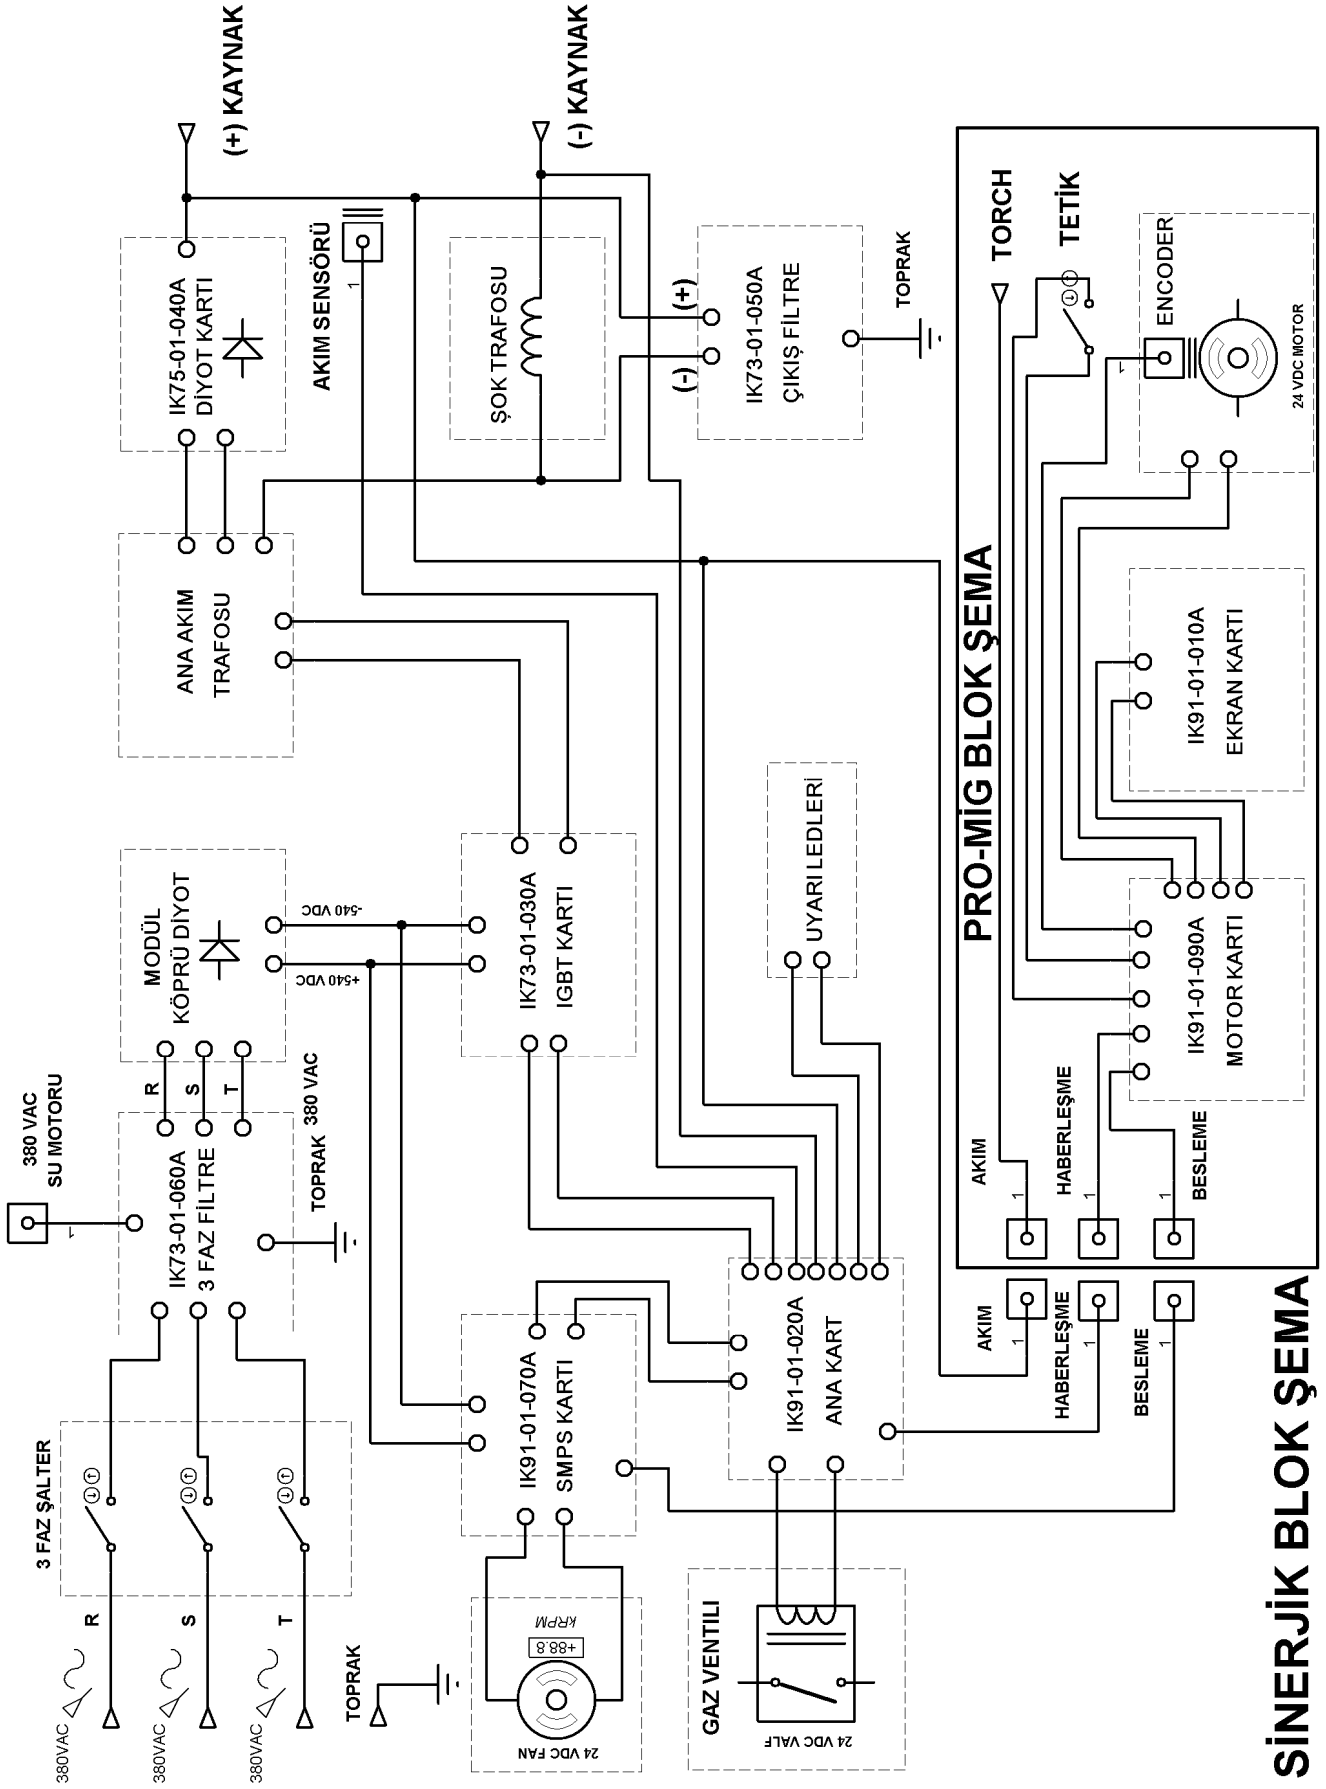

500 SİNERJİK BLOK ŞEMA

NOTES

İMALATÇI FİRMA :



MAKİNA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Küsget Sanayi Mahallesi 60019 Nolu Cad. No:45

GAZİANTEP - TÜRKİYE

TLF.: 0 342 235 70 07 (Pbx)

FAX.: 0 342 235 07 69

www.isikkaynak.com.tr

info@isikkaynak.com.tr